



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO


Identificação: DFCR-RSM-RV-004-2025	Data da Vistoria: 27/01/2025
	Data do Relatório de Vistoria: 28/01/2025
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT N° 20/2021 – EDITAL CRI n° 0001/2020.	
Objeto do Contrato: concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabaí – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
Concessionária: Rota de Santa Maria – RSM.	
Assunto: vistoria técnica em campo.	
Referência: PROA n° 25/0400-0000078-2.	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 27 de janeiro de 2025. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021, relativo ao Edital CRI n° 0001/2020;
- O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para

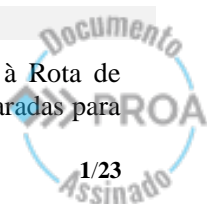



inspeção das condições do Pavimento, da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, do Sistema de Drenagem, das Obras-de-arte Especiais (OAEs), das Edificações e do Sistema de Atendimento aos Usuários;

- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.


IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- d) No subitem 3.1.3 (Obras-de-Arte Especiais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- e) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- f) No subitem 3.1.7 (Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- g) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- h) No deslocamento da equipe durante a atividade de fiscalização, não foram observadas equipes de roçada no trecho concedido;
- i) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a concessionária.

Este é o relatório,

Eng.º Civil Dr. Ricardo Girardi
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Adv.ª Jane Teresinha Compassi Dutra
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

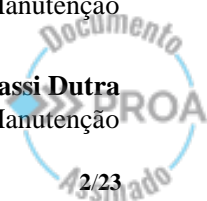



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA



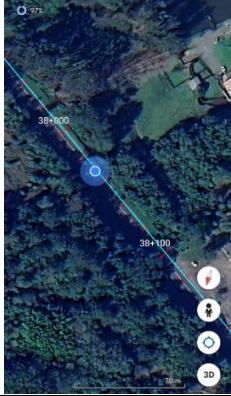

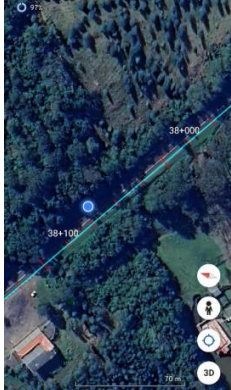

Eng.^a Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos
Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias



Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3288-1155 | dfcr@serg.rs.gov.br






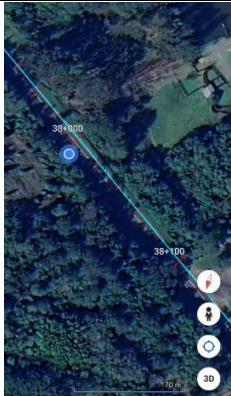


ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	038+000	Crescente	72 horas
02			Dispositivo de drenagem obstruído Item 3.1.4 do PER	038+030	Crescente	72 horas
03			Necessidade de recomposição de elemento de drenagem Item 3.1.4 do PER	038+060	Crescente	72 horas



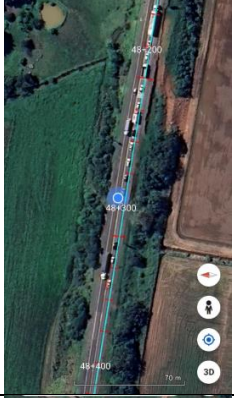

04			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	039+200	Crescente	72 horas
05			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	048+280	Crescente	72 horas
06			<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	050+580	Decrescente	72 horas





07		<p>29.663008 S 52.25240 W 727 W Venâncio Aires Visão: RS:287 - RSM 27 de jan. de 2025 09:27:27</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	083+940	Crescente	72 horas
08		<p>29.662998 S 52.25242 W 727 W Venâncio Aires Visão: RS:287 - RSM 27 de jan. de 2025 09:28:01</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	083+940	Crescente	72 horas
09		<p>29.664545 S 52.26060 W 731 E Venâncio Aires Visão: RS:287 - RSM 27 de jan. de 2025 09:30:39</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	084+750	Decrescente	72 horas





<p>10</p>			<p>Ausência de Sinalização Horizontal Item 3.1.2 do PER</p>	<p>084+750</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>11</p>			<p>Ausência de Placa R-2 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>092+840</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>12</p>			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	<p>092+860</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>





13		<p>29.69945S 52.51216W 27° S W Vera Cruz Visão: REC 237° RSM 27 de jan. de 2025 10:06:18</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	110+920	Crescente	72 horas
14		<p>29.70277S 52.51360W 27° S W Vera Cruz Visão: REC 237° RSM 27 de jan. de 2025 10:08:49</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	111+100	Crescente	72 horas
15		<p>29.70277S 52.60367W 124° SE Visão: REC 237° RSM 27 de jan. de 2025 10:20:57</p>	<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	119+820	Crescente/ Decrescente	72 horas





<p>16</p>			<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	<p>124+360</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>17</p>			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>124+360</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>18</p>			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>124+670</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





19		<p>-29.689805 -52.69046W 87° E Vitória RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 10:35:02</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+580	Decrescente	72 horas
20		<p>-29.689805 -52.69056W 83° E Vitória RSC 287 - RSM 27 de janeiro de 2025 10:35:23</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+590	Decrescente	72 horas
21		<p>-29.689695 -52.69072W 90° E Vitória RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 10:35:50</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+610	Decrescente	72 horas





<p>22</p>			<p>Registro de Reclamação Indisponível (impossibilidade de cadastro/defeito em teclado)</p> <p>Item 3.4.4 do PER</p>	<p>131+350</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>23</p>			<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	<p>137+100</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>24</p>			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>146+185</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>





25		<p>29.693428 -52.88181W 2221 SW Arbitria RSC 2071 RSM 27 de Jan de 2025 11:06:43</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+190	Crescente	72 horas
26		<p>29.693118 -52.88229W 2221 SW Arbitria RSC 2071 RSM 27 de Jan de 2025 11:07:24</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+240	Crescente	72 horas
27		<p>29.693875 -52.85045W 2221 SW Candelária Arbitria RSC 2071 RSM 27 de Jan de 2025 11:10:34</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+940	Decrescente	72 horas





28		<p>29,721835 52,91599W 28° W Novo Cabrais Vitória RS: 287 - RSM 27 de jan. de 2025 11:18:25</p>	<p>Ausência de Limpeza e Pintura de OAE Item 3.1.3 do PER</p>	153+290	Crescente/ Decrescente	72 horas
29		<p>29,731365 52,94534W 28° W Candelária Vitória RS: 287 - RSM 27 de jan. de 2025 11:23:37</p>	<p>Placa suja Item 3.1.2 do PER</p>	156+330	Crescente	72 horas
30		<p>29,731865 52,94590W 227° SW Novo Cabrais Vitória RS: 287 - RSM 27 de jan. de 2025 11:24:56</p>	<p>Dispositivo de Drenagem danificado Item 3.1.4 do PER</p>	156+410	Decrescente	72 horas





31		<p>29,731985 52,94568W 3° 11' N Novo Cabrais Vitória RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 11:26:00</p>	<p>Ausência de Placa R-1</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	156+420	Decrescente	72 horas
32		<p>29,732425 52,94749W 13° 2' S Novo Cabrais Vitória RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 11:27:58</p>	<p>Ausência de Placa R-1</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	156+570	Crescente	72 horas
33		<p>30,75148 52,95237W 34° 11' NW Novo Cabrais Vitória RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 11:30:29</p>	<p>Película retrorrefletiva danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	157+130	Crescente	72 horas





34		<p>29,745928 52,97455W 241 ME Novo Cabrais Visitors RSG: 287 / RSM 27 de Jan. de 2025 11:34:10</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	159+590	Decrescente	72 horas
35		<p>29,747165 52,97882W 241 W Novo Cabrais Visitors RSG: 287 / RSM 27 de Jan. de 2025 11:36:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	160+030	Crescente	72 horas
36		<p>29,749996 53,04938W 248 W Novo Cabrais Visitors RSG: 287 / RSM 27 de Jan. de 2025 11:44:02</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	166+890	Crescente	72 horas



37		<p>29,750388 53,05548W -272 W Novo Cabrais Vitória RS: 237 - RSM 27 de jan. de 2025 11:45:55</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+470	Crescente	72 horas
38		<p>29,750408 53,05587W -272 W Novo Cabrais Vitória RS: 237 - RSM 27 de jan. de 2025 11:46:23</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+520	Crescente	72 horas
39		<p>29,750408 53,05625W -269 W Paraisópolis Vitória RS: 237 - RSM 27 de jan. de 2025 11:46:56</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+550	Crescente	72 horas





40			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+590	Crescente	72 horas
41			<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	167+590	Crescente	72 horas
42			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	169+250	Crescente	72 horas





<p>43</p>		<p>29.743038 S, 124.7727 W Agudo Vitória RSC 287 - RSM 27 de Jan. de 2025 11:58:38</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>174+160</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>44</p>		<p>29.713295 S, 268027 W Agudo Vitória RSC 287 - RSM 27 de Jan. de 2025 13:14:00</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>187+710</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>45</p>		<p>29.712566 S, 261103 W Agudo Vitória RSC 287 - RSM 27 de Jan. de 2025 13:16:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>187+970</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





46		<p>29,716308 S; 53,27780 W -29,716308 S Restinga Seca Vitoria RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 13:25:47</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	194+880	Crescente	72 horas
47		<p>29,716335 S; 53,27775 W -29,716335 S Restinga Seca Vitoria RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 13:25:59</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	194+880	Decrescente	72 horas
48		<p>29,718495 S; 53,33656 W -29,718495 S Restinga Seca Vitoria RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 13:26:29</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	195+770	Decrescente	72 horas





<p>49</p>		<p>29,715905 S; 53,38868W 56° NE Restinga Seca Visão: RSC 237 - RSM 27 de jan. de 2025 13:28:28</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>195+780</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>50</p>		<p>29,725525 S; 53,40603W 59° NE Restinga Seca Visão: RSC 237 - RSM 27 de jan. de 2025 13:36:48</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>202+830</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>51</p>		<p>29,730795 S; 53,43687W 245° SW Restinga Seca Visão: RSC 237 - RSM 27 de jan. de 2025 13:40:37</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>205+720</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>





52		<p>29,733738 S 53,47105W 227 W Restinga Seca Vitoria RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 13:45:30</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	209+040	Crescente	72 horas
53		<p>29,735458 S 53,48245W 227 E Restinga Seca Vitoria RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 14:54:30</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	210+180	Decrescente	24 horas
54		<p>29,735458 S 53,48245W 227 E Restinga Seca Vitoria RSC 287 - RSM 27 de jan. de 2025 14:54:30</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	210+150 ao 210+550	Decrescente	72 horas





55		<p>29,733076 S; 53,52321 W 52° NE Santa Maria Vitória RS; 297 - 93M 27 de jan. de 2025 14:49:05</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	214+170	Decrescente	24 horas
56		<p>29,732465 S; 53,53886 W 51° NE Santa Maria Vitória RS; 297 - 93M 27 de jan. de 2025 14:46:03</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	215+690	Crescente	24 horas
57		<p>29,727655 S; 53,54807 W 273° W Santa Maria Vitória RS; 297 - 93M 27 de jan. de 2025 14:46:39</p>	<p>Atenuador de Impacto danificado Item 3.1.2 do PER</p>	218+620	Crescente	72 horas





<p>58</p>			<p>Forro danificado (sala de descanso)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	<p>220+530</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>59</p>			<p>Forro danificado (sanitário masculino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	<p>220+530</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>60</p>			<p>Registro de Reclamação Indisponível (impossibilidade de cadastro/defeito em teclado)</p> <p>Item 3.4.4 do PER</p>	<p>220+530</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





25040000000782

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-004-2025_Vistoria_rev.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SERG / DIFOM / 3208770	28/01/2025 12:28:14
Jane Teresinha Compassi Dutra	SERG / DIFOM / 4327870	28/01/2025 12:29:08
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	28/01/2025 14:42:33

