



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias


RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: DFCR-RSM-RV-005-2025	Data da Vistoria: 03/02/2025
	Data do Relatório de Vistoria: 04/02/2025
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT N° 20/2021 – EDITAL CRI n° 0001/2020.	
Objeto do Contrato: concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
Concessionária: Rota de Santa Maria – RSM.	
Assunto: vistoria técnica em campo.	
Referência: PROA n° 25/0400-0000107-0.	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 3 de fevereiro de 2025. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- b) Conforme estabelecido no Art. 5° da Lei Estadual n° 14.875/2016 (alterado pelas Leis n° 15.934/2023 e n° 16.136/2024), caberá à Secretaria da Reconstrução Gaúcha (SERG) realizar a fiscalização dos contratos de concessões rodoviárias e aprovar os respectivos projetos de engenharia, sem prejuízo da fiscalização das obras pela Secretaria de Logística e Transportes (SELT);
- c) As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021, relativo ao Edital CRI n° 0001/2020;
- d) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- e) O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- f) O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

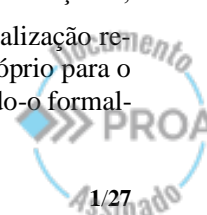



III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento, da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, das Obras-de-arte Especiais (OAEs), dos Terraplenos, das Edificações e do Sistema de Atendimento aos Usuários;
- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) A condição climática durante toda a vistoria era ensolarada, apresentando altas temperaturas;
- c) No deslocamento durante a atividade de fiscalização, foram observadas as seguintes equipes de conservação no trecho concedido: uma de roçada, uma de drenagem e uma de pavimento;
- d) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de panelas, que é de 24 horas;
- e) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- f) No subitem 3.1.3 (Obras-de-Arte Especiais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- g) No subitem 3.1.5 (Terraplenos e Estruturas de Contenção) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de taludes que estiverem comprometendo a plataforma da rodovia, que é de 24 horas;
- h) No subitem 3.1.7 (Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- i) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- j) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a concessionária.





Este é o relatório,

Eng.º Civil Dr. Ricardo Girardi


Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Adv.ª Jane Teresinha Compassi Dutra

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Eng.ª Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

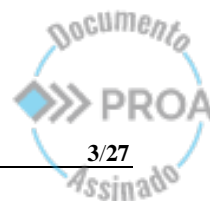

Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3288-1155 | dfcr@serg.rs.gov.br



ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	029+670	Crescente	72 horas
02			Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER	029+670	Crescente	72 horas
03			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	029+690	Crescente	72 horas





04		<p>29,70370S 51,79177W 229° NW Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 08:49:40</p>	<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	036+740	Crescente	72 horas
05		<p>29,70875S 51,79234W 262° W Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 08:50:27</p>	<p>Panela/Buraco</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	036+760	Decrescente	24 horas
06		<p>29,69642S 51,80957W 274° W Tequiari Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 08:54:28</p>	<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	038+600	Crescente	72 horas





07		<p>29,70482S 51,90297W 221° SW Taquari Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:05:38</p>	<p>Forro danificado (sanitário masculino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	047+800	Crescente	72 horas
08		<p>29,70482S 51,90290W 282° W Taquari Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:06:14</p>	<p>Forro danificado (sala de descanso)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	047+800	Crescente	72 horas
09		<p>29,69897S 51,93688W 231° W Taquari Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:13:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	051+170	Crescente	72 horas





10		<p>29,69890S 51,93711W 280° W Tangará Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:13:53</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	051+190	Crescente	72 horas
11		<p>29,69864S 51,93803W 281° W Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:15:09</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	051+300	Crescente	72 horas
12		<p>29,68766S 51,97801W 280° W Vila União Aires Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:20:32</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	055+240	Crescente	24 horas





13		<p>29,68754S 51,97340W 139° SE Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:21:08</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	055+260	Crescente	72 horas
14		<p>29,66706S 52,04643W 179° W Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:33:54</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	063+150	Crescente	72 horas
15		<p>29,66371S 52,25522W 9° N Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 09:54:30</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	084+300	Decrescente	72 horas





16			<p>Atenuador de Impacto danificado</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	084+420	Crescente	72 horas
17			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	084+730	Decrescente	72 horas
18			<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	084+730	Decrescente	72 horas





19		<p>29.567675 S, 27.642 W 328' NW Venâncio Aires Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 17:09:58</p>	<p>Forro danificado (sanitário feminino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	086+330	Decrescente	72 horas
20		<p>29.673425 S, 29.983 W 273' W Venâncio Aires Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 10:04:55</p>	<p>Ausência de Limpeza de Pintura de OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	088+700	Crescente/ Decrescente	72 horas
21		<p>29.689865 S, 27.6766 W 261' W Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 17:23:09</p>	<p>Ausência de Limpeza de Pintura de OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	106+420	Crescente/ Decrescente	72 horas





22		<p>29.296658 -52.50741W 13° N Vera Cruz Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev de 2025 10:32:22</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	110+370	Decrescente	72 horas
23		<p>29.686558 -52.50770W 23° SW Vera Cruz Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev de 2025 10:33:03</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	110+380	Crescente	72 horas
24		<p>29.699445 -52.51217W 26° W Vera Cruz Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev de 2025 10:35:25</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	110+920	Crescente	72 horas





25			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	110+940	Decrescente	72 horas
26			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+370	Crescente	24 horas
27			<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+370	Crescente	72 horas





28			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+372	Crescente	72 horas
29			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+680	Decrescente	72 horas
30			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+580	Decrescente	72 horas





31			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+590	Decrescente	72 horas
32			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	128+610	Decrescente	72 horas
33			<p>Registro de Reclamação Indisponível</p> <p>Item 3.4.4 do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas





34		<p>29,679955 52,71618W 131+350 Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 11:03:23</p>	<p>Forro danificado (sanitário PCD) Item 3.1.7 do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas
35		<p>29,669155 52,75321W 134+ SE Candelaria Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 11:11:12</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	135+130	Crescente	72 horas
36		<p>29,669305 52,76767W 132+ W Candelaria Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 11:15:20</p>	<p>Ausência de Limpeza de Pintura de OAE Item 3.1.3 do PER</p>	135+580	Crescente/ Decrescente	72 horas





37		<p>29.670115 S, 2.76827 W 219° SW Candelária Victoria RBC 287 - RSM 2.06.Fev., 06.2025 11:17:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	136+700	Crescente	72 horas
38		<p>29.670115 S, 2.76827 W 219° SW Candelária Victoria RBC 287 - RSM 2.06.Fev., 06.2025 11:17:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	145+810	Decrescente	72 horas
39		<p>29.670115 S, 2.76827 W 219° SW Candelária Victoria RBC 287 - RSM 2.06.Fev., 06.2025 11:17:32</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	145+810	Decrescente	72 horas





40			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	145+850	Decrescente	72 horas
41			<p>Ruptura de Terrapleno</p> <p>Item 3.1.5 do PER</p>	145+940	Decrescente	72 horas
42			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+070	Decrescente	72 horas





43		<p>29.693226 52.85151W 33° 14' E Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 11:37:04</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+150	Decrescente	72 horas
44		<p>29.692715 52.85222W 33° 27' 35" S Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 11:38:07</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+240	Crescente	72 horas
45		<p>29.692845 52.85222W 28° NE Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 11:38:04</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+260	Decrescente	72 horas





46			<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	146+320	Crescente	72 horas
47			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	166+890	Crescente	72 horas
48			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	174+160	Decrescente	72 horas





49		<p>29.707855 -53.28855W 2672 W 189980 Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 13:34:13</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	189+980	Crescente	72 horas
50		<p>29.723275 -53.36822W 245 SW 201840 Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 18:45:54</p>	Panela Item 3.1.1 do PER	201+840	Crescente	24 horas
51		<p>29.731435 -53.44746W 255 W 206750 Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 13:25:13</p>	Painéis Item 3.1.1 do PER	206+750	Crescente	24 horas





52		<p>29.731495 -53.44756W -256 W Vitoria RSC287 - RSM 3 de fev. de 2025 13:52:29</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	206+760	Crescente	24 horas
53		<p>29.731515 -53.44782W -261 W Restinga Seca Vitoria RSC287 - RSM 5 de fev. de 2025 13:52:56</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	206+770	Crescente	24 horas
54		<p>29.731525 -53.44791W -258 W Restinga Seca Vitoria RSC287 - RSM 5 de fev. de 2025 13:53:15</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	206+790	Crescente	24 horas





55			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	206+800	Crescente	24 horas
56			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	206+810	Crescente	24 horas
57			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	206+880	Crescente	24 horas





58		<p>29,754938 53,45985W 258' W Restinga Saca Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 13:56:35</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	207+960	Crescente	24 horas
59		<p>29,933745 53,47104W 259' W Restinga Saca Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 13:58:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	209+040	Crescente	72 horas
60		<p>29,734005 53,47868W 258' E Restinga Saca Victoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 15:11:11</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	209+790	Decrescente	24 horas





61			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	212+110	Decrescente	24 horas
62			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	212+380	Decrescente	24 horas
63			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	215+000	Crescente	24 horas





64			<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>215+900 ao 215+940</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
65			<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>219+000 ao 219+050</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
66			<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>220+420</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





67		<p>29°72'44.03 S 53°58'7.65 W 277° 11' Santa Maria Viação RSC 237 - RSM 3 de fev. de 2025 14:52:03</p>	<p>Forro danificado (sanitário PCD) Item 3.1.7 do PER</p>	220+530	Decrescente	72 horas
68		<p>29°72'44.03 S 53°58'7.65 W 277° 11' Santa Maria Viação RSC 237 - RSM 3 de fev. de 2025 14:52:51</p>	<p>Registro de Reclamação Indisponível Item 3.4.4 do PER</p>	220+530	Decrescente	72 horas
69		<p>29°72'17.85 S 53°50'41.87 W 301° 10' Santa Maria Viação RSC 237 - RSM 3 de fev. de 2025 14:16:25</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal (linha de bordo) Item 3.1.2 do PER</p>	222+150 ao 223+000	Crescente	72 horas





70		<p>29,721855 53,60405W 296° NW Santa Maria Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 14:16:43</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal (linha central)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>222+150 ao 223+000</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
71		<p>29,720005 53,61165W 115° SE Santa Maria Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 14:18:56</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal (linha de bordo)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>222+150 ao 223+000</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
72		<p>29,707705 53,67619W 152° SE Santa Maria Vitoria RSC 287 - RSM 3 de fev. de 2025 14:26:55</p>	<p>Desnível entre Faixas de Tráfego Contíguas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>229+000 ao 229+900</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





25040000001070

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-005-2025_Vistoria_rev.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SERG / DIFOM / 3208770	04/02/2025 13:11:36
Jane Teresinha Compassi Dutra	SERG / DIFOM / 4327870	04/02/2025 13:13:35
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	04/02/2025 14:11:43

