



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: DFCR-RSM-RV-013-2025	Data da Vistoria: 09/04/2025
	Data do Relatório de Vistoria: 10/04/2025
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT N° 20/2021 – EDITAL CRI n° 0001/2020.	
Objeto do Contrato: concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabaí – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
Concessionária: Rota de Santa Maria – RSM.	
Assunto: vistoria técnica em campo.	
Referência: PROA n° 25/0400-0000412-5.	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 9 de abril de 2025. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- b) As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo II do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021, relativo ao Edital CRI n° 0001/2020;
- c) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- d) O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- e) O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para





inspeção das condições do Pavimento, da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, do Sistema de Drenagem, da Faixa de Domínio, dos Terraplenos, das Edificações e do Sistema de Atendimento aos Usuários;

- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- d) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- e) No subitem 3.1.5 (Terraplenos e Estruturas de Contenção) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de taludes que estiverem comprometendo a plataforma da rodovia, que é de 24 horas;
- f) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- g) No subitem 3.1.7 (Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- h) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- i) A condição climática predominante durante toda a vistoria era nublada, sem chuvas e/ou garoas, apresentando temperaturas amenas;
- j) No deslocamento durante a atividade de fiscalização, foram observadas 8 (oito) equipes de manutenção e conservação no trecho concedido;
- k) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a concessionária.





Este é o relatório,

Eng.º Civil Dr. Ricardo Girardi

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Adv. Jane Teresinha Compassi Dutra

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Eng.ª Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias



Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3288-1155 | dfcr@serg.rs.gov.br



ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	044+260	Crescente	72 horas
02			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	044+440	Crescente	72 horas
03			Ausência de Cobertura Vegetal em Talude Item 3.1.5 do PER	047+820	Crescente	72 horas





04		<p>29.7047285190481W -31.715 S Tupirari Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 08:46:59</p>	<p>Dispositivo de Drenagem Obstruído</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	047+960	Crescente	72 horas
05		<p>29.6869935619588W -31.722 S Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 08:46:59</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	054+830	Crescente	24 horas
06		<p>29.6871055197018W -31.722 S Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 08:46:59</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	054+950	Crescente	24 horas





07		<p>29,687095 51,07238W 227 SW Venâncio Aires Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abril de 2025 08:53:43</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	054+960	Crescente	24 horas
08		<p>29,687386 51,07238W 227 SW Venâncio Aires Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abril de 2025 08:53:43</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	055+180	Crescente	24 horas
09		<p>29,687099 51,07299W 227 SW Venâncio Aires Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abril de 2025 08:56:43</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	055+240	Crescente	24 horas





<p>10</p>		<p>29,68800S 51,97680W 254° W Venâncio Aires Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 09:05:22</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>055+610</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>11</p>		<p>29,67599S 52,01307W 82° S Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 09:11:11</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>059+680</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>12</p>		<p>29,64586S 52,12369W 338° NW Venâncio Aires Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 09:25:20</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>071+000</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>





13		<p>25.645785 52.72390W 328° NW Venâncio Aires Vitoria RSC 287 - RSM 9 de Abril de 2025 09:24:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	071+020	Crescente	72 horas
14		<p>25.645735 52.72395W 328° W Venâncio Aires Vitoria RSC 287 - RSM 9 de Abril de 2025 09:24:33</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	071+025	Crescente	24 horas
15		<p>25.659305 52.49947W 227° SW Vera Cruz Vitoria RSC 287 - RSM 9 de Abril de 2025 10:09:55</p>	<p>Ausência de Placa R-24b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	109+520	Crescente	72 horas






<p>16</p>		<p>29,694175 S2,49980W 70° E Vera Cruz Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:07:52</p>	<p>Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>109+540</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>17</p>		<p>29,694365 S2,50009W 49° NE Vera Cruz Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:07:50</p>	<p>Ausência de Placa R-24b Item 3.1.2 do PER</p>	<p>109+550</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>18</p>		<p>29,691335 S2,64910W 242° SW Vale do Sol Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:28:16</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>124+480</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>





19		<p>29,679885 S2,71620W 84° E Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:59:24</p>	<p>Forro danificado (sanitário PCD) Item 3.1.7 do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas
20		<p>29,679965 S2,71625W 243° SW Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:41:13</p>	<p>Forro danificado (sanitário masculino) Item 3.1.7 do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas
21		<p>29,679935 S2,71627W 254° W Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:41:41</p>	<p>Forro danificado (sala de descanso) Item 3.1.7 do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas

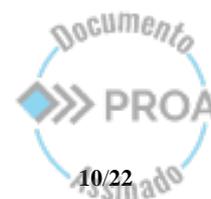



<p>22</p>			<p>Registro de Reclamação Indisponível</p> <p>Item 3.4.4 do PER</p>	<p>131+350</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>23</p>			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>131+960</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>24</p>			<p>Lixo/entulho depositado na Faixa de Domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>131+960</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>





25		<p>29.668806 52.755151W 292° NW Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:54:15</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	135+320	Crescente	72 horas
26		<p>29.668876 52.755151W 291° E Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:54:15</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	135+320	Decrescente	72 horas
27		<p>29.668685 52.755061W 253° W Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:53:37</p>	<p>Ausência de Placa R-1</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	135+340	Crescente	72 horas





28		<p>29.66764S 52.76373W 159.35E Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:55:15</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	136+170	Crescente	24 horas
29		<p>29.66764S 52.76379W 159.35E Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:55:41</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	136+180	Crescente	24 horas
30		<p>29.66784S 52.76476W 159.35W Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 10:57:52</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	136+280	Crescente	72 horas





31		<p>29,682228 52,78523W 254 - W Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 11:02:18</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	138+980	Crescente	24 horas
32		<p>29,688578 52,84866W 254 - N Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 11:18:40</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	145+570	Crescente	24 horas
33		<p>29,694795 52,85354W 201 - S Candelária Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 11:18:26</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	146+420	Crescente	24 horas





34		<p>23.750085, -53.05083W 167+000 SW Nova Cabralia Victoria RSM 27 - RSM 9 de abr. de 2025 11:40:53</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	167+010	Crescente	24 horas
35		<p>23.750108, -53.05074W 167+015 SW Nova Cabralia Victoria RSM 27 - RSM 9 de abr. de 2025 11:40:53</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	167+015	Crescente	24 horas
36		<p>23.750085, -53.05083W 167+020 SW Nova Cabralia Victoria RSM 27 - RSM 9 de abr. de 2025 11:40:53</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	167+020	Crescente	24 horas





37		<p>23,750365 53,059360 W Paraisópolis Vitória RSC 297 - RSM 9 de Abr. de 2025 11:45:37</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	167+860	Crescente	24 horas
38		<p>23,750388 53,059330 W Paraisópolis Vitória RSC 297 - RSM 9 de Abr. de 2025 11:45:12</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	167+860	Crescente	72 horas
39		<p>23,750388 53,059330 W Paraisópolis Vitória RSC 297 - RSM 9 de Abr. de 2025 11:45:12</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal Item 3.1.2 do PER</p>	167+860	Crescente/ Decrescente	72 horas





40			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	167+860	Crescente	24 horas
41			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	185+220	Decrescente	24 horas
42			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	189+260	Decrescente	24 horas





43		<p>29,708085 53,27828W 107.5 Aguado Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 15:25:55</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	189+760	Decrescente	24 horas
44		<p>29,708016 53,27888W 107.5 Aguado Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 15:25:32</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	189+800	Decrescente	24 horas
45		<p>29,716656 53,23114W 122.5W Restinga Seca Vitoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 13:37:13</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	195+210	Crescente	24 horas





46		<p>29,717035 53,23209W 221° SW Restinga-Saca Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 15:38:14</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	195+300	Crescente	24 horas
47		<p>29,719455 53,33646W 321° NE Aguado Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 13:42:17</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	195+980	Decrescente	72 horas
48		<p>29,719475 53,33670W 222° SW Aguado Vistoria RSC 287 - RSM 9 de abr. de 2025 13:41:09</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	196+010	Crescente	24 horas





49			<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	196+010	Decrescente	72 horas
50			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	200+050	Crescente	24 horas
51			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	213+810	Crescente	24 horas





52			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	217+500	Decrescente	24 horas
53			<p>Ausência de Cobertura Vegetal em Talude Item 3.1.5 do PER</p>	220+520	Crescente	72 horas
54			<p>Ausência de Cobertura Vegetal em Talude Item 3.1.5 do PER</p>	220+540	Decrescente	72 horas





55			Ausência de Defesa Metálica Item 3.1.2 do PER	227+400	Decrescente	72 horas
----	--	--	--	---------	-------------	----------





25040000004125

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-013-2025_Vistoria - rev.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SERG / DIFOM / 3208770	10/04/2025 13:21:14
Jane Teresinha Compassi Dutra	SERG / DIFOM / 4327870	10/04/2025 13:37:05
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	10/04/2025 18:23:18

